

# Prius IV, Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle

## Betroffene PriusFreunde

Stand .. 08.04.2025

Da bislang immer nur die ursprüngliche Version der Antriebswelle zu ersetzen war, d.h. 43420-47040 bzw. 43410-47040, ist dies nicht eigens erwähnt.

Priusfreund / Erstzulassung / gefahrene km bis zum ersten Auftreten / neue Antriebswelle links bzw. rechts // Hinweise und Kommentare

PF	EZ (mm/ jjjj)	km (ca.)	Ersatz links	Datum	Ersatz rechts	Anmerkung
ah11	08/2016	20000	43420-47050	09.09.2019	---	ersetzt bei km-Stand 40300; vermutlich neue Version (Datum)
AlexM	10/2016	65000	43420-47050	09.09.2022	---	Kostenlos im Rahmen der Relax-Garantie ersetzt; vermutlich neue Version (Datum). Die dabei benötigten 0,4 Liter 08886-81210 ATF ÖL WS 1L waren aber zu zahlen. <i>In der Folge war zudem der Simmerring undicht =&gt; nochmals Relax-Garantie.</i>
andre117	03/2016	65000	43420-47050	04.07.2019	---	neue Ausführung laut FTH
BanditDD	06/2016	32000	43420-47050	xx.06.2019	---	neue Ausführung laut FTH
BlackTower	02/2018	50000	43420-47050	13.08.2020	---	ersetzt bei km-Stand 54255; neue Ausführung laut FTH; leider Totalschaden nach einem Unfall im Mrz. 2022 :-( offenbar jetzt auch die rechte AW betroffen; leider Totalschaden nach einem Unfall :-(
BlackTower	02/2018	78000	---			
Blauprius4	02/2016	28000	43420-47040	? 17.04.2019	43410-47040	? Beide Wellen getauscht;
Blauprius4	02/2016	+34000				tritt 10/2020 erneut auf!
BrianvN	05/2018	17000				BJ 11/2017
Carsten1100	10/2016		43420-47040	? xx.03.2019	---	2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt
cb1mr	06/2016	44000	43420-47040	?	---	Apr. 2025 bei km-Stand 119000: Ich habe das Problem nach dem Tausch der Achswelle bei ca. 40.000 km mittlerweile weiter als Komfortproblem abgestempelt. Im Winter kaum Probleme.
chris12	05/2017	35000	43420-47040	?	---	
Dali	xx/2016		43420-47050	12.09.2019	---	vermutlich neue Version (Datum)
dave	xx/2015	85000				10/2022 festgestellt (01/2019 gebraucht gekauft)

dominus58	05/2017	59000			links
doubleU	06/2016	50000			
Ecodriver	05/2016	43420-47050	05.05.2020	---	in Zusatzgarantiephase, d.h. in CH: ... ; neue Ausführung laut FTH
ElektrischesGefühl	06/2017	18000	43420-47050	13.08.2019	ersetzt bei km-Stand 36000; neue Ausführung laut FTH
ElektrischesGefühl	06/2017	36000	---	03.07.2020	43410-47050 ? ersetzt bei km-Stand 48000; neue Ausführung laut FTH
ElektrischesGefühl	06/2017	+50500 +32500			tritt 07/2022 erneut auf (links?, rechts? beide?); <b>obwohl <u>FTH</u> redesignte Ausführungen</b>
Groschi	07/2016	43420-47050	19.06.2019	---	vermutlich neue Version (Datum)
gshybrid	11/2017	10000			
hyperdrive		60000	43420-47040	?	
imFabi	03/2016	s. Anm.	43420-47050	12.09.2020	---
imFabi	03/2016	+28000 120000			beim Kauf mit 74000 km bereits festzustellen; dank Zusatzgarantie ersetzt bei km-Stand 92000; sicher die neue Version (Datum)
Jesch	02/2016	34000	neu gefettet	xx.08.2019	---
Jorin	04/2016	32000	43420-47040	12.01.2018	---
Jorin	04/2016	+15000	43420-47050	xx.05.2019	---
Jorin	04/2016	108000	---		tritt 12/2021 auch rechts auf (vom Autohaus wurde die nie gewechselte rechte Antriebswelle als Ursache identifiziert)
Jorin	04/2016	?			Stand Feb. 2025: <b>inzwischen erneut aufgetretene Probleme kann das Autohaus "nicht nachvollziehen"; man soll soll erneut Audioaufnahmen liefern;</b> dazu hatte der PF bisher schlicht keine Lust mehr - er habe das Prozedere schon insgesamt vier mal durch und keine Lust mehr auf den Quatsch
Kaffetasse	10/2016	50000			
Kanzeron	09/2016	100000			noch mit Gebrauchtwagengarantie
KeinMucks74	05/2016	25000	43420-47040	01.11.2018	---
kroebje	07/2016	20000	----	----	li. klickert (nicht bei Kälte), re. klickert nicht; <b>lt. FTH mehrfach "ohne Befund" (Vorführeffekt);</b> von meiner Seite keine weiteren Aktionen geplant (Resignation); Stand Apr. 2024: Mein P4 tickert seit 100.000 km. Hab mich dran gewöhnt.

lighthouse	07/2016	29000	43420-47050	01.09.2020	---	laut FTH handele es sich um einen Schönheitsfehler, der bislang noch nicht sicherheitsrelevant hervorgetreten sei; dank Gebrauchtwagengarantie aber doch ersetzt bei km-Stand 31000; neue Ausführung laut FTH
Lipper	12/2018	13000				
Lupolino	11/2017	25000				
Malte	10/2016	45000	43420-47050	xx.09.2019	---	ersetzt bei km-Stand 98000km; vermutlich neue Version (Datum); FTH 1: nach Probefahrt: ... stell einfach das Radio lauter, dann hörst Du das nicht mehr; FTH 2: ohne Probefahrt: ... das Problem ist bekannt, da gibt es eine Serviceanweisung von Toyota D. Tauschen wir natürlich sofort aus
Mannigfalter	04/2016	10000	43420-47050	10.12.2019	---	05/2018 gebraucht gekauft; vermutlich neue Version (Datum)
marratj	11/2016	54000	43420-47050	13.08.2020	---	festgestellt kurz nach Kauf des Fz; sicher die neue Version (Datum)
marratj	11/2016	61000	---			die rechte AW ist nun auch sporadisch zu hören; bestätigt 2021 bei km-Stand 71000; Stand Aug. 2024: die rechte Antriebswelle klackert bei warmem Wetter ab und zu; nach all den Erfahrungen hier ist mir das aber mittlerweile doch relativ egal, ich sehe das nurmehr als akustisch-kosmetisches Defizit
MrBurns_P4	09/2016	45000	43420-47050	28.06.2019	---	Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH
muni81245	08/2016	31000				
Niederrheiner	01/2017	35000	43420-47040	29.08.2018	---	ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers); s.a. nächste Tabelle; alte Version (Datum)
Ostfriese	01/2017	50000				Sep. 2021: FTH sagt, er kenne das Problem nicht, es gäbe keinen Fall und zudem seien "Geräusche" kein Anlass, tätig zu werden; Apr. 2024: ein anderer FTH meint der PF möge im Sommer (wärmere Temperatur) wiederkommen; nebenbei wurde erwähnt, dass das ja immer "Mega-nervig" sei mit der Kulanzabwicklung, das wolle sich keiner antun;
Ostfriese	01/2017	50000				leider Totalschaden nach einem Unfall bei km-Stand 88000 :-(
Payerne	04/2016	20000	43420-47050	19.08.2023	---	bei km-Stand 129600 wurde die linke AW im Rahmen der Relax-Garantie gewechselt; seit km-Stand 65000 war/ist sporadisch auch die rechte Antriebswelle zu hören(?)
Philipp94	02/2016	27700	43420-47050	22.07.2020	43410-47050	erster FTH hört nichts; ein zweiter ersetzt bei km-Stand 46500 beide Wellen; neue Ausführungen laut FTH
Philipp94	02/2016	+32000				tritt inzwischen erneut auf obwohl laut FTH redesignete AW

Pipo123	03/2016	65000	43420-47050	xx.12.2022	---	FTH streitet ein Problem ab und das TSB gelte ohnehin nur in D, nicht in A; erst nach vielen Wochen Verhandlungen mit Toyota-A unter Verweis auf den ersten Fall und CP-00165T-TME erfolgt der Austausch im Rahmen der Relax-Garantie (bei km-Stand 75000)
Pipo123	03/2016	+10000				tritt inzwischen erneut auf; kein Austausch mehr geplant
PitsPrius	02/2016	?	43420-47050	28.02.2020	---	ersetzt bei km-Stand 45000 inkl. FTH-Zugabe: Getriebeölwechsel; sicher die neue Version (Datum)
Priuschris	05/2016	11000				FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik (2017). Verkauft 10/2017
priusnovice	xx/2017	32000				Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf; inzwischen weitere 60000km ohne Reparatur gefahren; ist situationsabhängig lauter oder leiser oder nicht zu hören
Roadrunner38124	05/2016					10/2018 bei km-Stand 60000 reklamiert
rst1	06/2016	25000				
rufa1	04/2016	18000				Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit km-Stand 50.000
Ruzzi	07/2016	20000	43420-47050	xx.09.2019	---	neue Ausführung laut FTH
Shaitera	01/2016	17000				
SchaunWirMal	10/2016	38000	43420-47050	30.01.2020	---	bei km-Stand 56000 ersetzt
sibbos	04/2016					<u>rechte</u> Antriebswelle!
Siedleri			43420-47040	? xx.01.2019	43410-47040	? erst bei km-Stand ~80000 ersetzt; beide Wellen getauscht
straubi	05/2016	30000	43420-47040	xx.12.2018	43410-47040	? erst bei km-Stand 90000 ersetzt; evtl. auf beiden Seiten; <u>alte</u> Version laut FTH
straubi	05/2016	+22000				tritt 07/2019 erneut auf!
Tay	03/2017	?	43420-47050	28.03.2023	---	ersetzt bei km-Stand 85000km im Rahmen der Relax-Garantie aber erst nach 2 Jahren <u>vergeblichen Reklamationen</u>
TheP	01/2016	21000	43420-47050	xx.08.2019	---	noch weitere 55000km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH
thistle75	01/2017	45000				FTH lehnt 12/2019 den Austausch so kurz vor Ablauf der 3-jährigen Garantie ab; statt dessen soll lediglich das Fett beider Wellen ausgetauscht werden, obwohl sie dazu auch ausgebaut werden müssen
Tiezy	06/2016	28000	43420-47040	xx.10.2017	---	<u>alte</u> Version (Datum)

TomCal trus7y	02/2017	20000	43420-47050	xx.10.2019	---	vermutlich neue Version (Datum)  bereits weitere 90000km mit alter Welle gefahren; <i>kein Austausch geplant</i> aber das Problem besteht weiterhin und inzwischen ist die Garantie abgelaufen; Stand Aug. 2024: aktueller km-Stand ist 125.000km und die Antriebswelle rattert fröhlich vor sich hin
urs	08/2016	30000	43420-47040	?	---	auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; <u>alte Version (Datum)</u>
urs	08/2016	+35000				tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit
Waldkatze	10/2016	26400	43420-47050	28.08.2019	---	anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH
zwoberta	07/2016	15000				